



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Painéis Ripados Splendore



SUMÁRIO

1. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS BÁSICAS.....	3
2. ARMAZENAGEM	4
3. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO	4
3.1. Ferramentas	4
3.2. Preparação.....	4
3.3. Cortes do perfil	4
3.4. Aplicação.....	5
4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5



1. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS BÁSICAS

O sucesso no resultado da instalação dos painéis ripados Splendore está relacionado às boas condições da parede e do piso, por isso uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual.

Antes de iniciar os trabalhos, confira cores, dimensões, lotes de fabricação, quantidades e desenhos, se houver. Instale em cada ambiente produtos do mesmo lote de fabricação para assegurar a uniformidade da tonalidade.

Todas as informações podem ser encontradas nas etiquetas das nossas embalagens, conforme modelo abaixo:



A parede deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos e reossaltos, assim como o piso deverá estar em nível e sem ondulações junto das paredes. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam significativamente no resultado, por isso a Ruffino sempre recomenda a contratação de mão de obra especializada.

Os produtos de poliestireno têm uma dilatação térmica característica do material de 0,15% para uma variação de temperatura de 25 °C.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50 °C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado acima.

Os produtos devem ser climatizados no local da instalação pelo menos 24 horas antes do início dos trabalhos. Fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação, mesmo não prejudicando o material, poderá ocorrer mofo atrás das peças, e pode prejudicar a colagem quando utilizado somente



cola. Conferir a data de validade dos produtos como silicones, seladores ou colas a serem empregados nos acabamentos.

Os produtos não são indicados para a utilização em ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas (local coberto, plano, fechado, ventilado e com temperatura ambiente normal).

Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação. Caso verifique algum problema, entre em contato com a revenda ou departamento técnico da Ruffino Acabamentos antes de iniciar o trabalho.

Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas, máscara e protetor auricular.

2. ARMAZENAGEM

Para garantir que seu painel ripado Splendore mantenha beleza e qualidade máxima até o momento da instalação, movimente o produto com cuidado e siga as todas as indicações de armazenagem indicadas a seguir:

- ♦ Sempre armazene em ambiente plano;
- ♦ Armazene em local arejado longe da exposição à umidade e luz solar direta;
- ♦ Nunca empilhe de forma vertical ou inclinado na parede, o empilhamento deve ser feito na horizontal.
- ♦ Não armazenar em contato direto com tintas, gesso, cimento ou similares
- ♦ Nunca deixe objetos pesados em cima e não caminhe sobre as embalagens.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO

3.1. Ferramentas

Confira se está com todas as ferramentas necessárias para instalação:

- ♦ Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular e máscara);
- ♦ Medidor de nível, trena ou metro e lápis para marcação;
- ♦ Martelo de borracha;
- ♦ Serra meia esquadria, estilete profissional e lixadeira elétrica para remoção de restos de construção entre o piso e a parede;
- ♦ Cola super instantânea, silicone;

3.2. Preparação

Verifique se a parede está limpa, seca, plana e com reboco firme, o local da aplicação deve estar livre de óleo e umidade, pois podem interferir na aderência da cola. Remova excessos de materiais de construção que possam obstruir o encosto do perfil junto as paredes. Verifique a possibilidade de passagem de canos antes de iniciar a instalação.

3.3. Cortes do perfil

Corte vertical

O corte vertical deve ser feito com o auxílio de um estilete de lâmina então é necessário realizar o corte das peças na parte da frente e parte mais baixa (fina) de forma reta e force até realizar a quebra da peça. Esse mesmo corte deve ser utilizado para os cantos das paredes, quinas ou em colunas retas. Após o corte, deve ser utilizado uma lixa número 120 para realizar o acabamento na barra, procedimento que deve ser feito com cuidado para evitar danos ao acabamento.



Corte horizontal

Regule a serra meia esquadria de acordo com o ângulo de corte a ser utilizado. Ajuste o perfil no local de corte e baixe a serra em um movimento rápido, isso evitará que o perfil queime na lateral e tenha que repetir a operação.


3.4. Aplicação

As barras apresentam dois encaixes, sendo um lado superior e outro inferior, desta forma, a instalação se torna muito mais fácil e prática.

1. Inicie a aplicação com o arremate inferior;
2. Aplique todos os perfis ripados necessários;
3. Finalize a aplicação com o arremate superior.

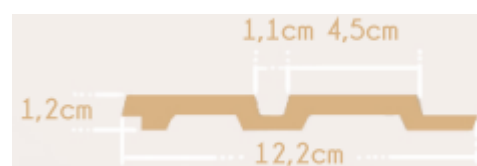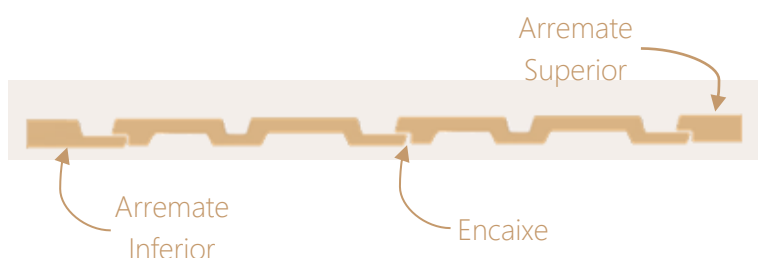

Modelos Jacarandá e Cedro

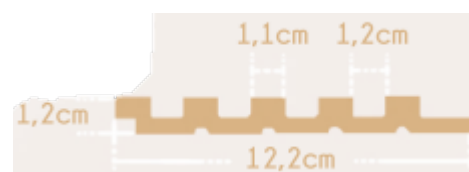

Modelos Sucupira e Marupá



Arremate Inferior e Superior

A aplicação do perfil pode ser com cola ou silicone; (indicamos a cola da Mapei Ultrabond eco 575).

Passe de um a dois cordões de cola ou silicone (silicone PU ou Selante acrílico) no verso do perfil de forma contínua até o final, em seguida encoste a barra no local a ser fixado.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza deve ser feita com pano ou esponja macia umedecido em água e detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou derivados de petróleo na limpeza.